


INDUSTRIAL WEIGHING SOLUTION™



Весы электронные напольные HD

Руководство по эксплуатации

Bench Scale

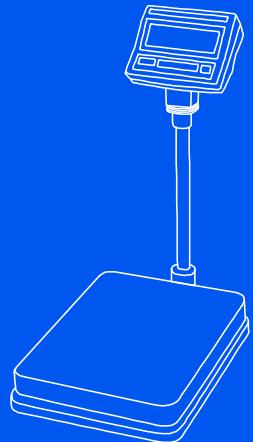

www.globalcas.com

OWNER'S MANUAL

CAS

СОДЕРЖАНИЕ

1	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	11
4	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	12
5	ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ	13
5.1	ВНЕШНИЙ ВИД.....	13
5.2	ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ КЛАВИШ	14
6	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	15
6.1	ПРОСТОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ	15
6.2	ВЗВЕШИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАРЫ.....	15
6.3	РАБОТА В СЧЕТНОМ РЕЖИМЕ.....	16
6.4	ФУНКЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ (HI/OK/LOW).....	17
7	ПЕЧАТЬ	19
8	ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА	20
9	РЕЖИМ НАСТРОЕК	21
10	НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	22
11	ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.....	23
12	СБОРКА И УСТАНОВКА.....	24
13	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	25
14	ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	26
15	УТИЛИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.....	27
16	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	28
17	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА	29

В тексте руководства обозначение типовых элементов выполнено в виде значков или выделено различными шрифтами.

Клавиши обозначаются в виде соответствующих значков

Надписи и указатели, появляющиеся на дисплее, выделены кавычками: «**HOLD**»;

Перечень практических действий, необходимых для выполнения работы с весами обозначается цифрами в кружке:

- ① - это первый шаг
- ② - это второй шаг
- ③ - это третий шаг

Благодарим за покупку весов электронных напольных модели HD фирмы CAS. Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступать к работе с весами. Обращайтесь к нему по мере необходимости.

Весы электронные напольные модели HD (далее – весы) относятся к весам среднего класса точности и предназначены для взвешивания продукции на предприятиях промышленности, сельского хозяйства и торговли, а также в других отраслях народного хозяйства.

Весы обладают следующими особенностями:

- определение массы груза;
- выборка массы тары;
- взвешивание нестабильных грузов;
- работа в счетном режиме;
- режим дозирования;
- интерфейс RS-232C для передачи данных на принтер.

В Российской Федерации весы сертифицированы Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельство об утверждении типа средств измерений № 63482 от 20.09.2016, регистрационный № 65055-16.

При эксплуатации весов в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений весы должны проходить Государственную метрологическую поверку с периодичностью 1 год.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.






Интернет-сайт производителя: www.globalcas.com





Интернет сайт производителя для стран СНГ: www.cas-cis.com





1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Будьте внимательны при установке и эксплуатации весов. Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности!
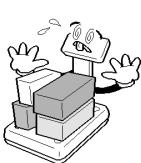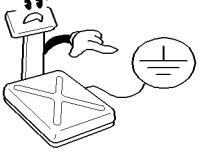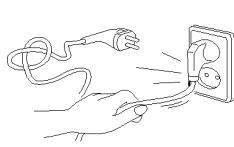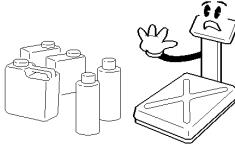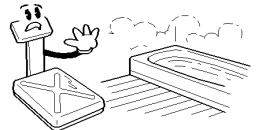
<p>Нельзя разбирать весы! При поломке или неполадках в работе обратитесь в сервисную службу поставщика CAS</p>	<p>Нельзя перегружать весы</p>	<p>Весы должны быть заземлены для минимизации опасности поражения электрическим током</p>
		
<p>При отключении весов не тяните за кабель питания. При повреждении кабеля питания существует опасность поражения электрическим током и пожара.</p>	<p>Нельзя хранить и использовать весы в местах хранения и использования легковоспламеняющихся жидкостей и агрессивных газов, т.к. это может привести к возникновению пожара.</p>	<p>Нельзя подвергать весы контакту с жидкостью или использовать в условиях повышенной влажности, т.к. это может негативно сказаться на точности измерений и стать причиной поломки или поражения электрическим током.</p>
		
<p>Нельзя подвергать весы воздействию источников тепла или прямых солнечных лучей.</p>	<p>Надежно вставляйте штепсель питания в розетку для предотвращения поражения электрическим током</p>	<p>Используйте только зарядное устройство CAS, идущее в комплекте с данными весами. Использование других зарядных устройств может привести к поломке весов.</p>

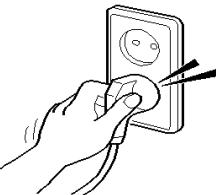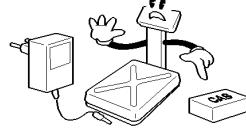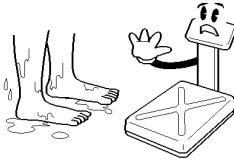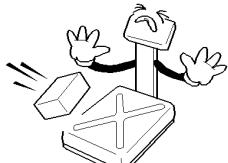 		
<p>Не вставайте на весовую платформу мокрыми ногами. Платформа становится скользкой, к тому же могут возникнуть неполадки с работой весов ввиду контакта с влагой.</p>		
<p>Убедитесь в том, что подключаете весы к сети с параметрами, соответствующими техническим характеристикам весов (см. Раздел 2). Для достижения наилучшей работоспособности рекомендуется начинать работу с весами через 30 минут после их включения.</p>		
<p>Периодически проверяйте точность показаний весов у поставщика CAS.</p>	<p>Не допускайте тряски весов и ударов по корпусу весов.</p>	<p>При перемещении весов беритесь за дно и не касайтесь весовой платформы</p>
 		
<p>Не подвергать весы электромагнитному излучению. Это может негативно сказаться на точности показаний.</p>	<p>Устанавливайте весы на ровную твердую поверхность и не допускайте калебаний температуры.</p>	<p>При помощи 4 регулируемых ножек установите ровное положение весов в соответствии с встроенным индикатором уровня.</p>

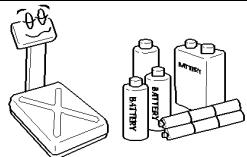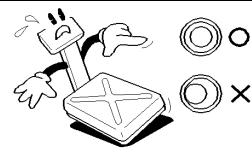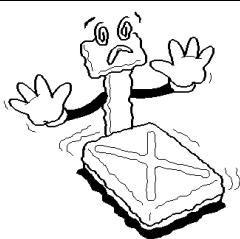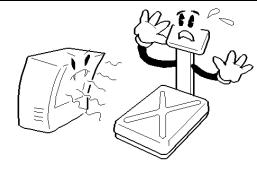

Если весы не используются долгое время, извлеките аккумуляторы во избежание протечки. Протечка аккумуляторов опасна для жизни.

Не нажимайте сильно на клавиши

Избегайте сильного ветра от вентиляторов, открытых окон и дверей.

Следите за тем, чтобы платформа и взвешиваемый груз не касались сетевого шнура или других посторонних предметов.

Перед подключением внешних устройств к разъемам весов или их отключением необходимо выключить питание обоих устройств.

Отключайте весы от источника электропитания перед чисткой или техническим обслуживанием.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики весов HD приведены в таблице 2.1, а технические данные – в таблице 2.2.

Таблица 2.1 – Метрологические характеристики весов серии HD

Метрологическая характеристика	HD-60	HD-150	HD-300
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III	III	III
Максимальная нагрузка, Max, кг	30/60	60/150	150/300
Минимальная нагрузка, Min, кг	0.2	0.4	1
Поверочный интервал e , кг	0.01/0.02	0.02/0.05	0.05/0.1
Действительная цена деления, d , кг	0.01/0.02	0.02/0.05	0.05/0.1
Число поверочных делений (n)	3000/3000	3000/3000	3000/3000
Диапазон уравновешивания тары	100% Max	100% Max	100% Max
Габаритные размеры, мм	400(Ш)х630(Г)х750(В)		
Масса, кг, не более	15		

Таблица 2.2 – Технические характеристики весов серии HD

Техническая характеристика	Значение
Напряжение возбуждения весового датчика	DC 5В
Сигнал подстройки нулевого значения	0.05 мВ ~ 5 мВ
Входная чувствительность	2 мкВ/деление

Внутреннее разрешение АЦП	1/300000
Скорость АЦП	10 Гц
Отображение отрицательных значений	со знаком «-»
Дисплей	ЖК-дисплей, 6 знаков, 110мм(Ш) X 35мм(В)
Индикация на дисплее	Стабилизация, обнуление, усреднение, масса НЕТТО, верхний/нижний пределы и норма, фунты, шт., кг, низкий заряд аккумулятора
Интерфейс	RS-232C(принтер)
Питание	Адаптер 12В 1.25 A DC 6В 4 Ач Pb-аккумулятор
Диапазон рабочих температур	-10 °C ~ +40 °C
Габаритные размеры, мм	400(Ш)x630(Г)x750(В)
Масса, кг, не более	15
Минимальное напряжение аккумулятора, В	~ 5,6
Время работы от аккумуляторов	~ 100 часов (без подсветки) ~ 25 часов (подсветка включена) *Параметры весового датчика могут оказать влияние на время работы.
Время зарядки	~ 12 часов

Примечание: Технические характеристики могут изменяться в сторону улучшения без предварительного уведомления.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перечень поставляемых компонентов приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Комплект поставки

Наименование	Количество (шт.)
Весы HD	1
Руководство по эксплуатации	1
Адаптер питания	1

4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение (далее – ПО) весов является встроенным.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее весов при их включении.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий в соответствии с Р 50.2.077-2014 – «высокий».

Идентификация ПО осуществляется по номеру версии, который отображается на дисплее весов при их включении. Номер версии ПО: 1.XX

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ

5.1 ВНЕШНИЙ ВИД



Рис. 5.1 - Внешний вид и основные элементы весов HD



Рис. 5.1 - Внешний вид передней панели

5.2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ КЛАВИШ


Таблица 5.1 - Функции клавиш

КЛАВИША	ОПИСАНИЕ
	Обнуление показаний. Отмена в режиме настройки.
	Включение/отключение функции тарирования.
	Переключение доступных единиц измерения. kg → [pcs](шт.) → [%] → [WEIGHT LIMIT ON/OFF] → [COUNT LIMIT ON/OFF] → [kg]
	Ввод/далее.
	Вычисление массы единицы продукта при работе в счетном режиме. [▲] Переключение разряда.
	Усреднение показаний. [▲] Увеличение вводимого значения.
	Печать. [▼] Уменьшение вводимого значения.
	Включение/отключение питания весов.


6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

6.1 ПРОСТОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ


- В исходном состоянии на дисплее весов включается индикатор нулевой нагрузки и стабилизации показаний.

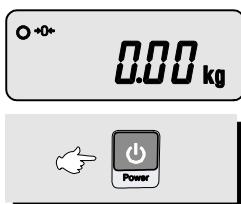

① Включите питание весов. На дисплее появятся нулевые показания. Убедитесь в том, что включены индикаторы обнуления и стабилизации показаний.

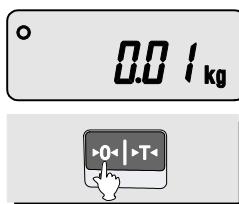


② Если показания на дисплее при пустой весовой платформе отличаются от нулевых, нажмите кнопку ZERO.

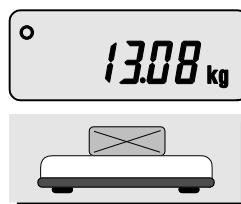


③ Поместите продукт на весовую платформу. Когда на дисплее появится индикатор стабилизации показаний, можно считать измеренное значение массы продукта

6.2 ВЗВЕШИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАРЫ


- Тарирование используется в случае, если продукт взвешивается в таре. Функция тарирования позволяет вычитать массу тары из общей массы и выводить на дисплей массу НЕТТО продукта.

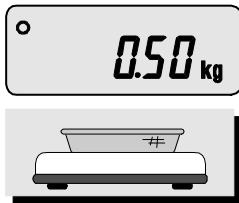

① Поместите тару на весовую платформу

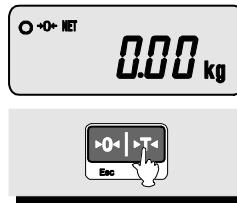

② Нажмите клавишу TARE. На дисплее включится индикатор NET.

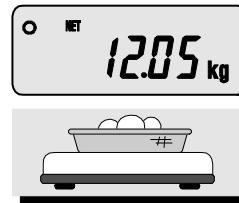

③ Поместите продукт в тару.

 


④ Для отключения функции тарирования снимите продукт и тару с весовой платформы и повторно нажмите клавишу **TARE**.



6.3 РАБОТА В СЧЕТНОМ РЕЖИМЕ

- Счетный режим позволяет определить количество единиц продукта на весовой платформе.



① Нажмите клавишу **MODE**. На дисплее появится сообщение «WL OFF». Если в памяти уже задан размер пробы, на дисплее появится значение «0».



② Нажмите клавишу **SAMPLE**. На дисплее появится сообщение «10».



③ При необходимости увеличить размер пробы нажмите кнопку **SAMPLE**. С каждым нажатием кнопки **SAMPLE** на дисплее будет происходить переключение используемого количества единиц продукта в пробе: 10, 20, 50, 100, 200.




④ Поместите на весовую платформу количество единиц продукта, указанное при выполнении предыдущего шага. Например, при установке количества единиц продукта равным 10, необходимо поместить на весовую платформу 10 единиц продукта в качестве пробы.

⑤ Нажмите клавишу **SET**. На дисплее появится масса пробы, а затем количество единиц продукта в ней. Если на дисплее появляется сообщение «**LACK**», значит масса пробы

слишком мала.

*Сообщение «**LACK**» появляется в случае, если масса пробы превышает максимальную нагрузку или:

- а. масса единицы равна или меньше 0,8 г
- б. масса пробы меньше или равна 2% от максимальной нагрузки.

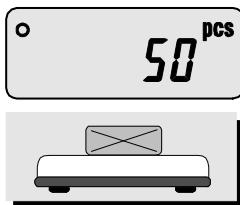

⑥ Поместите на весовую платформу неопределенное количество продукта. На дисплее появится точное количество единиц продукта на весовой платформе. Также в счетном режиме доступна функция тарирования.

6.4 ФУНКЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ (HI/OK/LOW)



① Нажмите и удерживайте клавишу **MODE** до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «**WL OFF**».

Эта надпись означает, что функция дозатора отключена.



② Нажмите клавишу **SAMPLE** для включения данной функции. На дисплее появится надпись «**WL ON**».



③ Нажмите клавишу **SET** для перехода к установке нижнего предела. На дисплее появится надпись «**000.00**».



④ При помощи клавиш **HOLD(▲)** и **PRINT(▼)** установите значение нижнего предела нагрузки.



⑤ Нажмите клавишу **SET** для установки верхнего предела. На дисплее появится надпись «**H000.00**».



⑥ При помощи клавиш **HOLD(▲)** и **PRINT(▼)** установите значение верхнего предела нагрузки.

Переключение разряда
происходит при помощи
клавиши **SAMPLE**.

Переключение разряда
происходит при помощи
клавиши **SAMPLE** (►).



⑦ Нажмите клавишу **SET**. На дисплее появится
сообщение «End».



⑧ При вводе неверных значений верхнего и нижнего пределов на дисплее появится
сообщение ошибки **«WL ERR»**. После этого необходимо заново задать значения пределов
нагрузки.

Например, **НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ=100.00кг, ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ=90.00кг** → Значение верхнего
предела меньше значения верхнего предела нагрузки.

⑨ Для возврата в режим взвешивания нажмите клавишу **MODE**.

⑩ Предположим, верхний предел установлен равным 70кг, а нижний равен 30кг. При такой
установке дисплей будет выдавать сообщение **OK**, если на весах 40кг. Если на весах 80кг, на
дисплее появится сообщение **Н**. Если же на весах лежит груз массой 20 кг, на дисплее
появится сообщение **Л**. Работа звуковых сигналов происходит согласно настройкам
пользователя.



7 ПЕЧАТЬ

РУЧНАЯ ПЕЧАТЬ

■ Печать данных происходит при нажатии клавиши **PRINT**. Данную функцию можно настроить под нужды пользователя (см. раздел 10 «Настройки пользователя»).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

① Для использования автоматической печати необходимо включить способ печати =1 в режиме настроек пользователя.
(См. Раздел 10 «Настройки пользователя»).

② При стабилизации нагрузки печать данных происходит автоматически.
Также можно печатать данные при каждом нажатии клавиши **PRINT**.

ПОТОКОВАЯ ПЕЧАТЬ (STREAM)

① Для включения данного режима необходимо установить способ печати = 2 в режиме настроек пользователя.
(См. Раздел 10 «Настройки пользователя»).

② При стабилизации показаний происходит постоянная передача данных

<Формат печати>

12.000 Kg

15.000 Kg

.

.

.

 
8 ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

- При низком заряде аккумулятора на дисплее появляется сообщение (■■■).
 - При появлении указанного сообщения необходимо подключить зарядное устройство.
 - На дисплее загорится красный индикатор и автоматически начнется зарядка аккумулятора.
- Внимание! Используйте только зарядное устройство, предназначенное для данных весов. Другие адаптеры могут привести к поломке весов.

9 РЕЖИМ НАСТРОЕК

Для перехода в режим настроек включите весы  , удерживая клавиши  




(a) (b) (c) (d) (e) (f)

- (a) Нулевая полоса 0 ~9d
- (b) Минимальный отклик 0 ~9d
- (c) Отклонение от нулевой полосы, регистрируемое, как нагрузка 0 ~9d
- (d) Диапазон исходного обнуления 0 =20% 1 =100%
- (e) Фильтр вибрации 0 =сильная вибрация 1 =средняя вибрация
2 =низкая вибрация
- (f) 0 =двоеточие 1 =точка с запятой

Настройки по умолчанию: 123100

Нулевая полоса: 1d

Минимальный отклик: 2d

Отклонение от нулевой полосы, регистрируемое, как нагрузка: 3d

Диапазон исходного обнуления: 1 = 100% , Фильтр вибрации: 0 =
сильная вибрация, 0 =двоеточие

10 НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройкам пользователя включите весы  , удерживая нажатой клавишу .




- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)
- (f)

- (a) Подсветка: 1 – автоматическая , 2 – вкл , 3 - откл
- (b) Автоматическое отключение питания: 0 – откл., 1 – 10 минут , 2- 30 минут , 3- 60 минут
- (c) Единицы измерения: 0 – кг, 1- фунты
- (d) Скорость передачи данных: 0 =4800 1 =9600 2=19200
- (e) Способ печати: 0 = Автоматическая печать при стабилизации показаний
1 = Постоянная печать при стабилизации показаний
2 = Ручная печать.
- (f) Не используется

Значения по умолчанию: 100120

Подсветка: 1-автоматическая
Автоматическое отключение питания: 0 – откл.
Единицы измерения: 0 – кг
Скорость передачи данных: 1- 9600 бит/сек
Способ печати: 2 – ручная печать

11 ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

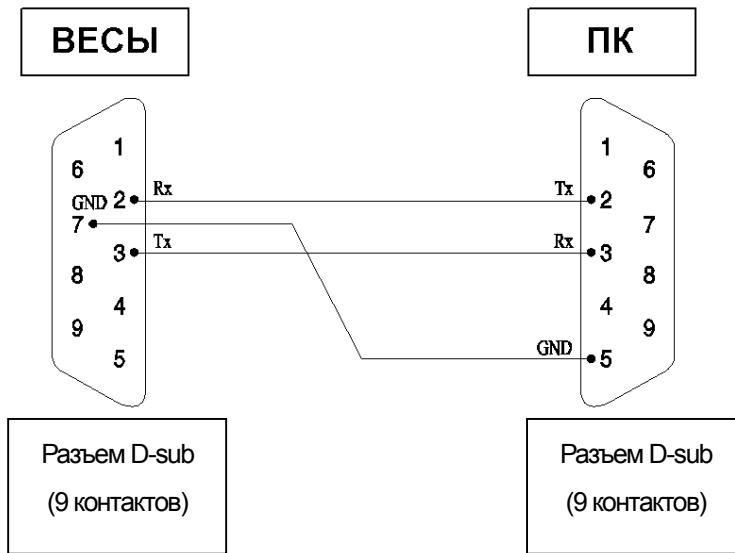

12 СБОРКА И УСТАНОВКА

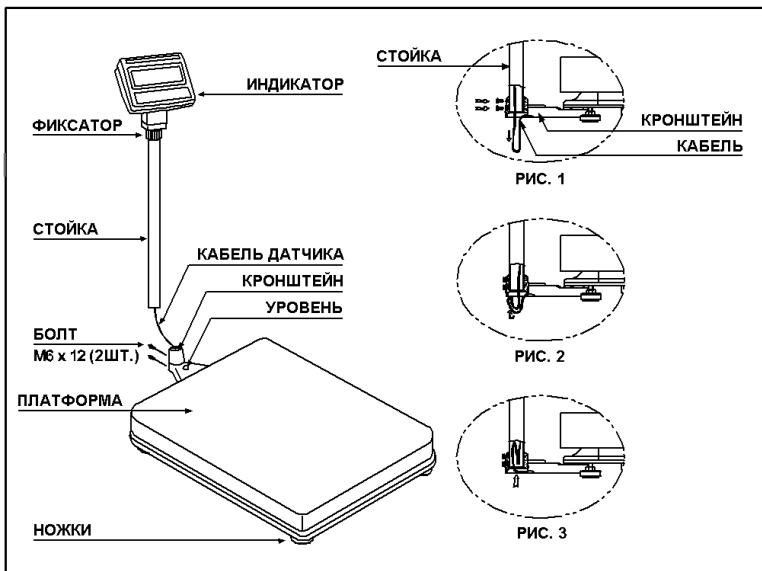


Рис. 5.1 - элементы весов

1. Аккуратно извлеките из упаковки стойку с индикатором и весовую платформу(будьте аккуратны и не повредите провод, который соединяет эти два элемента).
2. Закрутите фиксатор, чтобы закрепить индикатор на стойке.
3. Вытяните провод с другой стороны стойки и вставьте стойку в кронштейн (см. рис.1).
4. Закрепите стойку в кронштейне при помощи двух болтов (см. рис. 1). Длинный болт должен быть соединен с верхней стенкой.
5. Вставьте кабель в кронштейн. (См. рис. 2, 3)
6. Убедитесь в том, что весы установлены в ровное горизонтальное положение. При необходимости отрегулируйте горизонтальное положение при помощи 4x ножек на дне весов (пузырь воздуха на индикаторе уровня должен находиться в центре кружка).

Примечание: Устанавливайте весы только на ровную и твердую поверхность.

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Осмотры и все виды ремонтов выполняются специализированными предприятиями по обслуживанию и ремонту оборудования, которым изготовитель или лицо, уполномоченное изготовителем, предоставило такое право.

При эксплуатации весов пользователем должно проводиться ежедневное (межосмотровое) обслуживание весов: проверка установки весов по уровню, протирка платформы, индикаторной головки и дисплея сухой тканью. Перед чисткой весы следует отсоединить от сети. При загрязнении допускается использовать небольшое количество очистителя. Органические растворители и химические средства не рекомендуются, так как они могут повредить поверхность весов или дисплейную панель.

После настройки или ремонта весов, связанных со снятием пломбы, если весы будут эксплуатироваться в сфере, на которую распространяется Государственный метрологический контроль, весы должны быть предъявлены для поверки.

14 ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Вид дисплея	Описание	Решение
“Z-Err”	С момента последней юстировки произошло смещение нулевой точки.	Обратитесь в сервисную службу поставщика оборудования CAS.
“oL”	Перегрузка весов.	Снимите груз с весовой платформы.
“b - Err”	Низкий уровень заряда аккумулятора.	Замените аккумулятор.

15 УТИЛИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Требования по утилизации весов должны быть согласованы с местными нормами по утилизации электронных продуктов. Не следует выбрасывать весы в обычный мусор.

Хранить весы следует в оригинальной упаковке в теплых сухих помещениях.

Транспортировку весов следует производить только в оригинальной упаковке. Допускается транспортировка всеми видами транспорта. Не допускается подвергать упаковку весов воздействию атмосферных осадков, а также большим нагрузкам, например, перекидыванию во время погрузки/выгрузки.

16 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по ним, регистрируются в таблице сведений о рекламациях

Дата	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламациям, и их результаты

17 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА

При эксплуатации весов в сфере, на которую распространяется Государственный метрологический контроль, весы должны быть поверены.

Весы поверяются в соответствии с ГОСТ 8.453 «ГСИ. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки». Межповерочный интервал – 1 год.

№ п/п	Дата	Фамилия поверителя	Подпись и печать	Примечание

HD

Bench Scale

CAS

CAS BLDG., #1315, YANGJAE-DAERO,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA
TEL_ 82 2 2225 3500
FAX_ 82 2 475 4668
www.globalcas.com